


**Medidor de pinza
600A CA/CD
RMS Real**

Modelo 38389

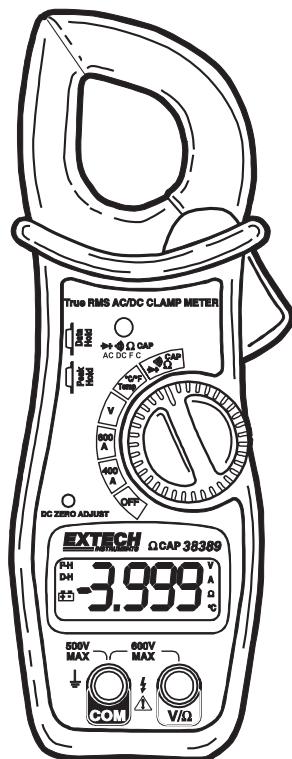

Seguridad

Señales internacionales de seguridad



Esta señal adyacente a otra señal o terminal, indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.



Esta señal, adyacente a una terminal, indica que, bajo uso normal, pueden existir voltajes peligrosos



Doble aislante

NOTAS DE SEGURIDAD

- No exceda la escala máxima de alimentación permitida para cualquier función
- No aplique voltaje al seleccionar la función de resistencia.
- Cuando el medidor no esté en uso fije el selector en OFF.
- Quite la batería del medidor si no lo va a usar durante períodos mayores a 60 días.

ADVERTENCIAS

- Fije el selector de función en la posición apropiada antes de tomar alguna medida.
- Cuando mida voltios no cambie al modo de corriente o resistencia.
- No mida corriente en un circuito cuyo voltaje excede 600V.
- Cuando cambie escalas siempre desconecte los cables de prueba.
- No exceda los límites máximos nominales de alimentación.

UL

La marca UL no indica que este producto ha sido evaluado en cuanto a la precisión de sus lecturas.


PRECAUCIONES

- El uso inapropiado de este medidor puede causar daños, choque, lesiones o la muerte. Lea y comprenda este manual del usuario antes de operar este medidor.
- Siempre retire los cables de prueba antes que reemplazar la batería o los fusibles.
- Inspeccione la condición de los cables de prueba y del medidor en sí por daños antes de operar el medidor. Repare o reemplace cualquier daño antes de usar.
- Tenga gran cuidado al tomar medidas si los voltajes son mayores a 25 VCA rms o 35 VCD. Estos voltajes son considerados un peligro de choque.
- Quite la batería del medidor si no lo va a usar durante largos períodos.
- Siempre descargue los capacitores y corte la energía del dispositivo bajo prueba antes de realizar pruebas de continuidad, resistencia o diodo.
- Las pruebas de voltaje en contactos eléctricos de pared pueden ser difíciles y erróneas dada la incertidumbre de la conexión con los contactos eléctricos. Deberá usar otros medios para asegurar que las terminales no están "calientes".
- Si el equipo es usado en una manera no especificada por el fabricante, la protección suministrada por el equipo podrá ser afectada.


Límites de entrada	
Función	Entrada máxima
A CA, A CD	600A
V CD, V CA	600V CD/CA
Resistencia, Capacitancia, Prueba de Diodo	250V CD/CA
Temperatura	60V CD, 24V CA

Descripción del medidor

1. Pinza para Corriente
2. Botón para retención (HOLD) de datos
3. Botón retención picos
4. Botón selector Modo
5. Botón CERO
6. Pantalla LCD
7. Enchufe COM
8. Gatillo de la pinza
9. Selector giratorio de función
10. Enchufe CAP/TEMP

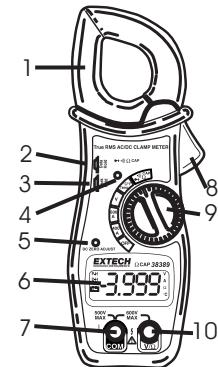

1. CA (Corriente alterna) y CD (corriente directa)
2. Signo de menos
3. 4000 cuentas (0 a 3999) lectura de medida
4. Modo de escala automática
5. Modo de retención de picos
6. Modo de Prueba de Diodo
7. Continuidad audible
8. Modo de Retención de datos
9. Modo CERO (Relativo)
10. Icono de batería débil
11. Unidades de medición

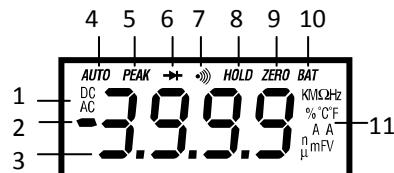

Especificaciones

Función	Escala y Resolución	Precisión (de la lectura)
Corriente CD	400.0 ADC	0~70A: $\pm (2.5\% + 0.6A)$ 70~300A: $\pm (3.0\% + 0.3A)$ 300~400A: $\pm (2.5\% + 0.3A)$
	600 ADC	0~150A: $\pm (2.5\% + 4A)$ 70~300A: $\pm (3.0\% + 4A)$ 300~400A: $\pm (4.0\% + 6A)$
Corriente CA	400.0 ACA	0~70A: $\pm (3.0\% + 0.6A)$ 70~300A: $\pm (3.5\% + 0.3A)$ 300~400A: $\pm (3.5\% + 0.6A)$
	600 ACA	0~150A: $\pm (3.0\% + 4A)$ 70~300A: $\pm (3.5\% + 5A)$ 300~400A: $\pm (4.0\% + 8A)$
Voltaje CD	400.0 mVCD	$\pm (0.5\% + 5 \text{ dígitos})$
	4.000 VCD	$\pm (1.2\% + 3 \text{ dígitos})$
	40.00 VCD	
	400.0 VCD	
	600 VCD	$\pm (1.5\% + 3 \text{ dígitos})$
Voltaje CA	4.000 VCA	$\pm (1.0\% + 5 \text{ dígitos})$
	40.00 VCA	$\pm (1.5\% + 3 \text{ dígitos})$
	400.0 VCA	
	600 VCA	$\pm (2.0\% + 4 \text{ dígitos})$
Resistencia	400.0 Ω	$\pm (1.0\% + 4 \text{ dígitos})$
	4.000K Ω	$\pm (1.5\% + 2 \text{ dígitos})$
	40.00K Ω	
	400.0K Ω	
	4.000M Ω	$\pm (2.0\% + 3 \text{ dígitos})$
	40.00M Ω	$\pm (3.0\% + 5 \text{ dígitos})$
Temperatura	-4 a 1400°F	$\pm (3.0\% + 5 ^\circ F)$
	-20 a 760 °C	$\pm (3.0\% + 3 ^\circ C)$
Capacitancia	40.00 nF	$\pm (5.0\% + 7 \text{ dígitos})$
	400.0 nF	$\pm (3.5\% + 5 \text{ dígitos})$
	4.000 uF	
	40.00 uF	
	100.0 uF	$\pm (5.0\% + 5 \text{ dígitos})$

Tamaño de la pinza	Apertura 1.3" (33mm) aprox.
Prueba de Diodo	Corriente de prueba de 0.35mA típica; Voltaje de circuito abierto 1.5V tipo CD.
Verificación de continuidad	Se emitirá una señal audible si la resistencia es aproximadamente menor a 30Ω ; Corriente de prueba < 0.7mA
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
La detección de picos	tiempo de respuesta es <10ms
Impedancia de entrada	$7.5M\Omega$ (VCD y VCA)
Pantalla LCD	3-3/4 dígitos (4000 cuentas)
Amplitud de banda CA	45Hz a 400Hz (ACA y VCA)
Respuesta CA	Valores eficaces verdaderos (ACA y VCA)
Detección CA:	RMS verdadero
Temperatura de operación	-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento	-30 a 60°C (-14 a 140°F)
Sobre voltaje	Categoría II 600V
Batería	Batería 9V
Apagado automático	Después de 15 minutos de inactividad
Dimensiones / peso	204 x 80 x 43mm (8 x 3.2 x 1.7") 281g (0.62 lbs.)
Seguridad	Para uso en interiores y de conformidad con Categoría II de sobrevoltaje, Grado de Contaminación 2. La Categoría II incluye nivel local, electrodomésticos, equipo portátil, etc., con voltajes transitorios menores a la Categoría de Sobrevoltaje III


Operación del medidor

AVISO: Antes de usar este medidor, **lea y comprenda todas las advertencias y precauciones** descritas en la sección de seguridad de este manual. SIEMPRE gire el conmutador de función a la posición de apagado (OFF) cuando el medidor no esté en uso.

Medición de corriente CD/CA


ADVERTENCIA: Asegure que los cables de prueba estén desconectados del medidor antes de tomar medidas de corriente con la pinza.

1. Fije el selector de función en la escala **600 o 400A**. Si la escala de la medida no está indicada, seleccione la siguiente escala más alta y luego baje a la siguiente escala si es necesario.
2. Seleccione CA o CD con el botón CA/CD. Oprima el botón cero para volver el medidor a cero, en modo ACD solamente.
3. Oprima el gatillo para abrir la quijada. Encierre completamente el conductor que va a medir.
4. La pantalla LCD indicará la lectura.

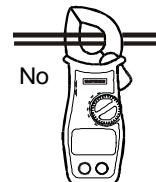

Medición de voltaje CD/CA

1. Inserte cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM** y el cable rojo de prueba en el enchufe positivo **V**.
2. Fije el selector de función en la posición **V**.
3. Seleccione CA o CD con el botón CA/CD.
4. Conecte los cables de prueba en paralelo al circuito bajo prueba.
5. Lea la medida de voltaje en la pantalla LCD.

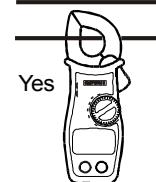

Medidas de resistencia y continuidad


1. Inserte el cable negro de prueba en la terminal negativa **COM** y el cable rojo de prueba en la terminal positiva.
2. Fije el selector de función en la posición $\blacktriangleright \Omega$.
3. Use el botón selector de funciones para seleccionar resistencia.
4. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o componente bajo prueba. Es mejor desconectar un lado de la pieza bajo prueba para que el resto del circuito no interfiera con la lectura de resistencia.
5. Para pruebas de resistencia, lea la resistencia en la pantalla LCD.
6. Para pruebas de continuidad, si la resistencia es $< 30\Omega$, sonará un tono.



Medidas de capacitancia

ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, descargue el capacitor a prueba antes de medir.

1. Fije el selector de función en la posición $\bullet \blacktriangleright \Omega \text{ CAP}$.
2. Oprima el botón selector para seleccionar la función capacitancia.
3. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo (COM). y el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe positivo.
4. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o parte bajo prueba.
5. Lea el valor de capacitancia en la pantalla.
6. La pantalla indicará el valor y punto decimal correcto.

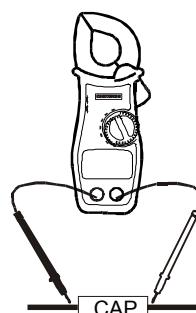

Medición de temperatura

ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, desconecte los cables de prueba de cualquier fuente de voltaje antes de tomar una medida de temperatura.

1. Fije el selector de función en TEMP.
2. Inserte la sonda de temperatura en el enchufe negativo (COM) y el enchufe positivo (TEMP), observando la polaridad correcta.
3. Toque la cabeza de la sonda de temperatura a la parte a la que desea medir la temperatura. Mantenga la sonda en contacto con la pieza bajo prueba hasta que se estabilice la lectura (aproximadamente 30 segundos).
4. Lea la temperatura en la pantalla. La lectura digital indicará el valor y punto decimal apropiado.



ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, asegúrese que se ha quitado el termopar antes de cambiar a otra función de medición

Retención de datos

Para congelar la lectura en del medidor en la LCD, oprima el Botón para retención (HOLD) de datos. El botón para retención de datos está situado en el lado izquierdo del medidor (botón superior). Mientras que esté activa la función de retención de datos, en la pantalla aparece el icono DH. Oprima el botón para retención de datos de nuevo para regresar a operación normal.

Retención de picos

Para retener la lectura más alta en pantalla, oprima botón de retención de picos El botón para retención de picos está situado en el lado izquierdo del medidor (botón superior). La lectura del medidor no cambiará al cambiar la medida, sólo indicará la medida más alta encontrada desde que oprimió el botón retención de picos. Oprima de nuevo el botón el retención de picos para regresar a operación normal.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, desconecte el medidor de cualquier circuito, retire los cables de prueba de las terminales de entrada y apague el medidor antes de abrir la caja. No opere con la caja abierta.

Limpieza y almacenamiento

Periódicamente limpia la caja con un paño húmedo y detergente suave; no use abrasivos o solventes. Si el medidor será usado durante periodos mayores a 60 días, retire la batería y almácénelos por separado

Reemplazo de la batería

1. Retire los tornillos cabeza Phillips de la parte posterior
2. Abra el compartimiento de la batería
3. Reemplace las baterías 9V
4. Reensamble el medidor

Sonda de temperatura

El sensor de reemplazo con conectores banana es p/n TP873.

Para utilizar las sondas del tipo K con un mini-plug conector requiere una mini-plug del convertidor de banana.

Copyright © 2015 FLIR Systems, Inc.

Todos los derechos reservados incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma

ISO-9001 Certified

www.extech.com