Autonics

SENSOR DE PRESIÓN DIGITAL(Tipo de neumático)

SERIE PSAN

M A N U A L

CE

Muchas gracias por elegir los productos Autonics.

Por su seguridad, por favor lea lo siguiente antes de usar el producto.

■ Precauciones de seguridad

※Por favor guarde y revise las instrucciones antes de usar esta unidad.

※Por favor siga las reglas de seguridad que se presentan a continuación:

⚠ **Advertencia** Puede resultar herido si no sigue las instrucciones adecuadamente.

⚠ **Precaución** Puede causar una lesión si no se siguen correctamente las instrucciones.

※La siguiente es una explicación de los símbolos usados en la operación del manual;
⚠ Precaución: Puede haber peligro o causar una lesión bajo condiciones especiales.

⚠ Advertencia

1. **En caso de usar esta unidad con maquinaria (Nuclear, equipo médico, vehículos, trenes, aviones, aparatos de combustión, de diversión o dispositivos de seguridad, etc.) es necesario instalar equipos libres de fallas o si lo requiere contáctenos.**
   Si no podrá haber peligro de daños serios, fuego o pérdida de propiedad.
2. **No usar en gas flamable ya que no son a prueba de explosión.**
   Puede causa una explosión.

⚠ Precaución

1. **No use esta unidad en exteriores.**
   Puede acortar el ciclo de vida del producto o causar un choque eléctrico. Esta unidad es apropiada para interiores.
2. **No aplique presión más allá de las especificaciones.**
   Puede dañar el producto.
3. **No use mas allá de la alimentación especificada.**
   Puede causar daños en la unidad.
4. **No ponga en corto circuito la carga.**
   Puede causar daños en la unidad.
5. **No cablee incorrectamente en la polaridad de alimentación, etc.**
   Puede causar daños en la unidad.
6. **No usar en gases o líquidos corrosivos ya que solo es para gases no corrosivos.**
   Puede causar daños en la unidad.
7. **No aplique fuerza o un torque excesivo al cuerpo.**
   Puede causar daños en la unidad.

■ Dimensiones

(Unidad:mm)

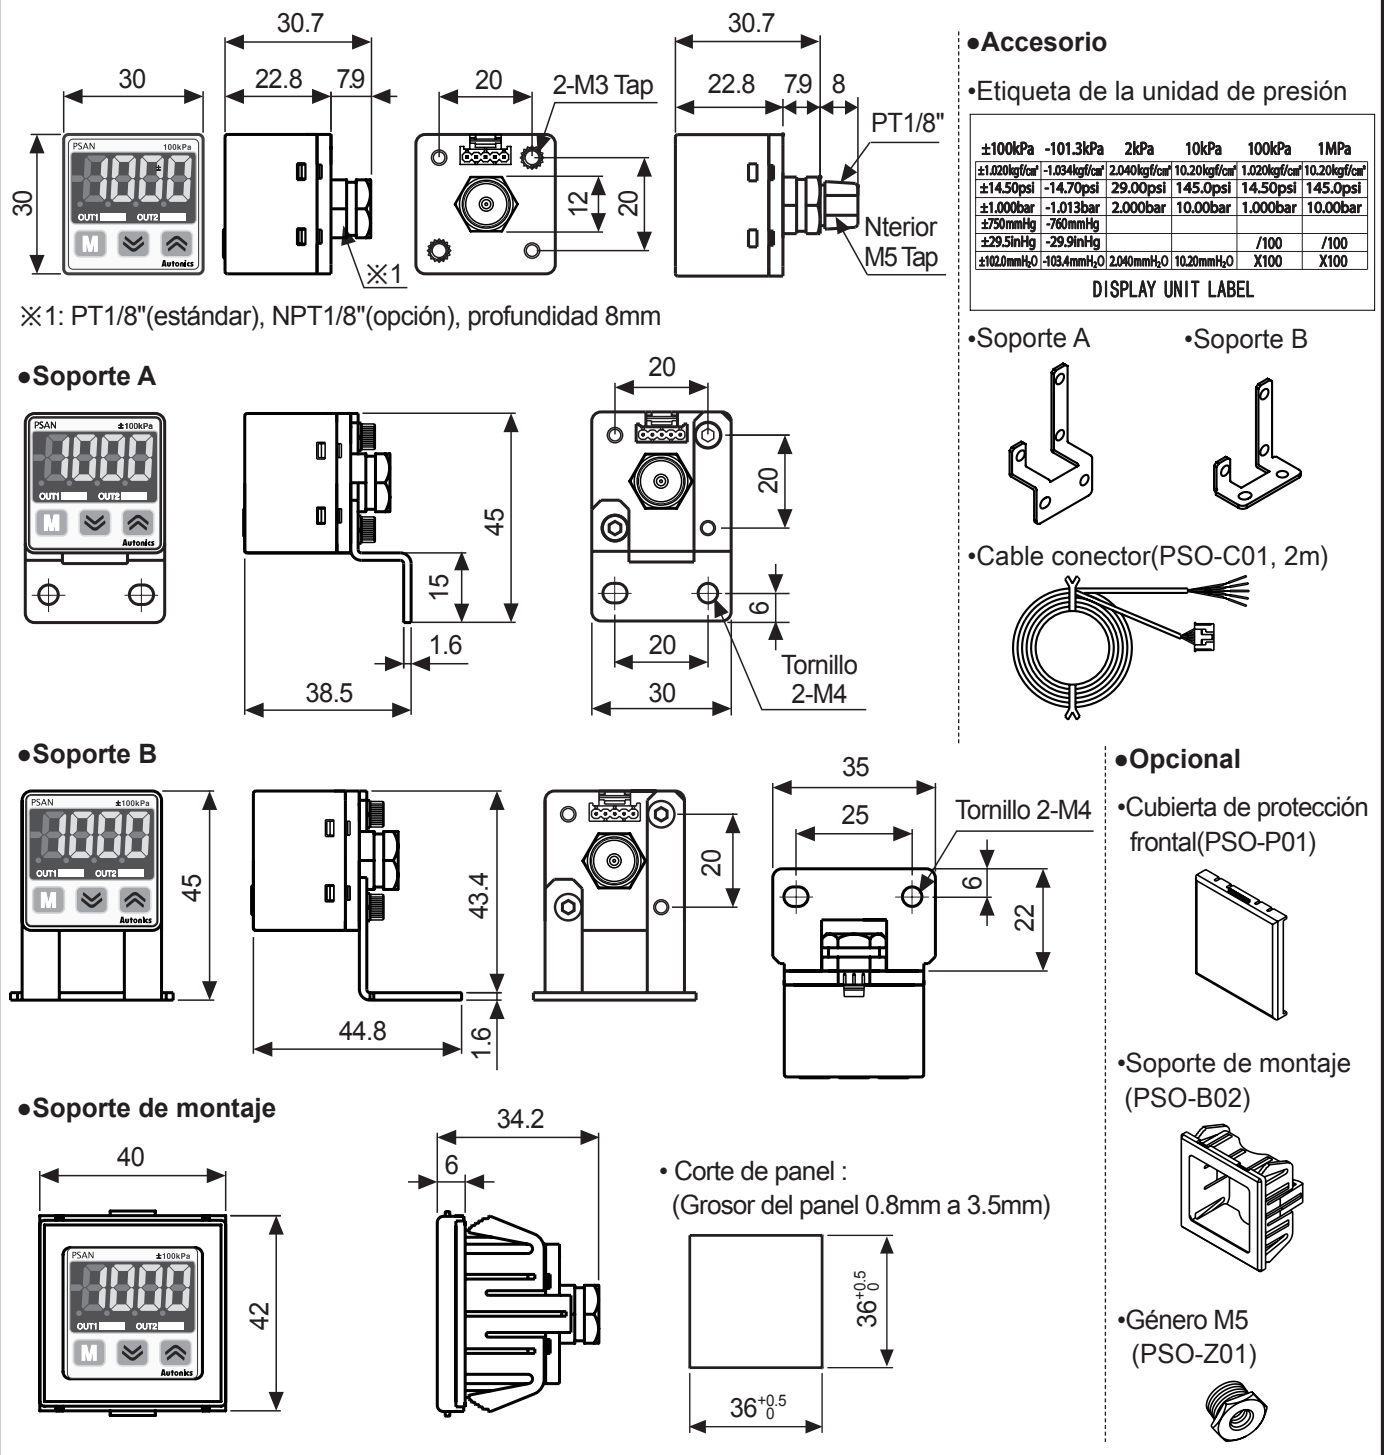

※1: PT1/8"(estándar), NPT1/8"(opción), profundidad 8mm

■ Función e identificación del panel

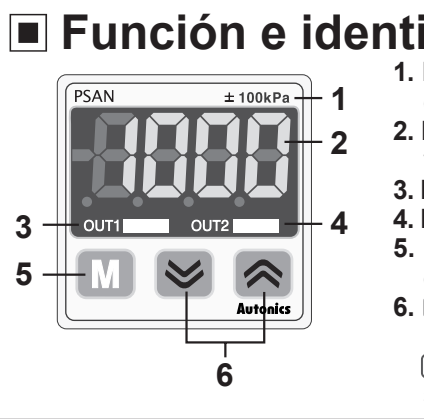

1. **Rango de presión nominal:** Es posible cambiar la unidad de presión en el sensor de presión. Use diferente unidad como etiqueta para la aplicación.
2. **Pantalla 4 dígitos LED´s(Rojo):** Muestra la presión detectada, cada valor de ajuste y muestreo de errores
3. **Indicador salida 1(Rojo):** Salida 1 en ON, LED estará en ON
4. **Indicador salida 2(Verde):** Salida 2 en ON, LED estará en ON
5. **M Botón:** Modo de ajuste de parámetros o modo de selección de preajuste, guardar valor ajustado
6. ⊗, ⊛ **:** Se utiliza para establecer los parámetros y preset, cheque valor pico de modo de configuración de funciones o el modo de operación de salida.
   ⊗ **+** ⊛ **:** Se utiliza para el ajuste del punto cero función pulsando ⊗ + ⊛ por 1 segundo simultáneamente en el modo RUN.

■ Función

◎ **Cambio de unidad de presión**

PSAN-V01C(P) y PSAN-C01C(P) tienen 7 tipos de unidades de presión, PSAN-01C(P) y PSAN-1C(P) tienen 5 tipos de unidades de presión. Por favor seleccione la unidad apropiada para la aplicación.
• PSAN-V01C(P), PSAN-C01C(P) : kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg, mmH₂O
• PSAN-01C(P), PSAN-1C(P) : MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi
※ Al usar la unidad mmH_2O, por favor multiplique el valor del display por 100.

◎ **Cambio del modo de salida**

Hay 5 tipos de modo de salida de control a fin de realizar detección de varias presiones.
• Modo de Histéresis [HYS.ñ] : Cuando es necesario cambiar histéresis para detección de presión.
• Modo de salida de ventana comparativa [Win] : Cuando es necesario detectar presión en cierta área.
• Histéresis - El modo de salida de ventana comparativa [HY-W] : Cuando se requieren ambos modos, modo de histéresis y modo de salida comparativa.
• Modo de ajuste de salida automática [AUto] : Cuando se requiere ajustar automáticamente la sensibilidad de detección a una posición apropiada.
• Modo de control de salida forzada [F.oUt] : Cuando se requiere mostrar la presión con la salida comparativa restante en APAGADO sin tener en cuenta el valor de ajuste.

◎ **Cambio de la salida de control**

El tipo de salida de control para Out1 y Out2 puede ajustar normal abierto y normal cerrado.
※ Note que normal abierto y normal cerrado proveen salida opuesta.

◎ **Cambio del tiempo de respuesta(Prevención de interferencia)**

Puede prevenir la interferencia de la salida de control cambiando el tiempo de respuesta. Es capaz de ajustar 5 tipos de tiempo de respuesta (2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms) y si el tiempo de respuesta se empieza a prolongar, la detección será más estable incrementando el número del filtro digital.

◎ **Cambio del ajuste de escala de la salida analógica**

• El ajuste de escala de salida de voltaje analógico: La función de escala para el voltaje de salida analógica (1-5VCC) no se fija al rango de presión nominal. Se puede cambiar para aplicación de usuarios. El rango de voltaje de salida analógica se fijará a 1-5VCC dentro del rango de presión del punto de presión de la salida 1VCC(A-1u) al punto de presión de la salida 5VCC(A-5u).
• El ajuste de la escala de salida de corriente analógica: La escala para la corriente de salida analógica (4-20mACC) no se fija a un rango de presión nominal.
Se puede cambiar para aplicación de usuarios.
• Función Hold: Una función para mantener el valor de presión actual y la salida de control al tiempo que se mantiene la entrada de señal.
• Función Auto Shift (Cambio automático): Una función para usar la presión medida al momento de la entrada de auto shift como presión de referencia con el fin de corregir los valores del punto de ajuste de la salida de control cuando cambia la presión inicial.

◎ **Bloqueo de tecla**

La función de la tecla de bloqueo previene las operaciones de la tecla, de manera que se ajusten las condiciones en cada modo.
• LoC1: Todas las teclas están bloqueadas; es imposible cambiar el ajuste de parámetros, el valor preestablecido, el ajuste cero, la revisión High/Low peak y la inicialización de datos de SH.In (El cambio de ajuste de bloque se encuentra disponible)
• LoC2: Estado parcial de bloqueo; es imposible cambiar el ajuste de parámetros (Se puede cambiar el ajuste de bloqueo). Otros ajustes se encuentran disponibles.
• oFF: Todos los ajustes se encuentran disponibles, todas las teclas se encuentran desbloqueadas.

◎ **Ajuste de punto cero**

La función de ajuste de punto cero ajusta fuertemente el valor de presión a "Cero" cuando el puerto de presión se abre a la presión atmosférica. Cuando se aplica el ajuste cero, la salida analógica [Voltaje o Corriente] cambia por esta función.(Presione las teclas ⊗ + ⊛ por 1 seg. en el modo RUN.)

◎ **Función High Peak / Low Peak Hold**

Esta función es para diagnosticar un mal funcionamiento del sistema causado por presión parásita o para revisar a través de la memoria de presión max./min. del sistema.

■ Errores

Error display	Descripción	Contramedidas
Err1	Presión externa aplicada cuando se ajusta el punto cero	Intente de nuevo después de quitar la presión externa
Err2	Cuando hay sobrecarga en la salida de control	Quite la sobrecarga
Err3	Cuando la condición de ajuste no coincide con el modo de ajuste de sensibilidad automático	Revise las condiciones de ajuste y ajuste los valores apropiados
LLLL	Cuando la presión aplicada excede el rango inferior de presión del display	Aplique presión dentro del rango del display
HHHH	Cuando la presión aplicada excede el rango superior de presión del display	
-HH- -LL- -HL-	Auto shift Error de corrección	Ajuste el valor de ajuste corregido dentro del rango de presión de ajuste.

※Las especificaciones anteriores pueden cambiar sin previo aviso.

■ Specifications

Tipo de presión		Presión relativa: Presión negativa	Presión estándar	Presión estándar	Presión compuesta
Modelo※1	Salida de voltaje	**PSAN-V01C(P)V-□**	**PSAN-01C(P)V-□**	**PSAN-1C(P)V-□**	**PSAN-C01C(P)V-□**
	Salida de corriente	**PSAN-V01C(P)A-□**	**PSAN-01C(P)A-□**	**PSAN-1C(P)A-□**	**PSAN-C01C(P)A-□**
	Conmutación Automática/ Entrada de Retención	**PSAN-V01C(P)H-□**	**PSAN-01C(P)H-□**	**PSAN-1C(P)H-□**	**PSAN-C01C(P)H-□**
Rango nominal de presión		0.0 a -101.3kPa	0.0 a 100.0kPa	0 a 1,000kPa	-101.3kPa a 100.0kPa
Display del rango de presión		5.0 a -101.3kPa	-5.0 a 110.0kPa	-50 a 1,100kPa	-101.3kPa a 110.0kPa
Unidad Min. mostrada (Resolución interna)		0.1kPa	0.1kPa	1kPa	0.1kPa
Rango máx. de presión		2 veces la presión nominal	2 veces la presión nominal	1.5 veces la presión nominal	2 veces la presión nominal
Fluido de trabajo permisible		Aire, gas no corrosivo			
Alimentación		12V-24VCC ±10%(Ondulación P-P: Max. 10%)			
Consumo de corriente		Max. 50mA(Tipo salida de corriente analógica Max 75mA)			
Salida de control		Salida NPN o PNP colector abierto • Voltaje de carga: Max. 30VCC • Corriente de carga: Max. 100mA • Voltaje residual - NPN: Max. 1V, PNP: Max. 2V			
	Histéresis ※2	Min. Rango de display			
	Error de repetición	±0.2% F.S. ± Min. Rango de display			
	Tiempo de respuesta	Selección de: 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms			
	Protección de corto circuito	Incluido			
Salida analógica ※3	Salida de voltaje	•Voltaje de salida:1-5VCC ±2% F.S. • Linear: Max. ±1% F.S. • Impedancia de salida: 1kΩ •Punto cero: Entre 1VCC ±2% F.S. • Span: Max. 4VCC ±2% F.S. •Tiempo de Respuesta: 50ms •Resolución: Depende de la unidad de display se cambia automáticamente a 1/1000 ó 1/2000			
	Salida de corriente	•Corriente de salida: 4-20mACC ±2% F.S. • L i n ear: Max. ±1% F.S. •Punto cero: Max. 4mACC ±2% F.S. • Span: Max. 16mACC ±2% F.S. •Tiempo de Respuesta: 70ms •Resolución: Depende de la unidad de display se cambia automáticamente a 1/1000 ó 1/2000			
Método del display		Display LED de 7 segmentos			

Intervalo min. a mostrar ※4 (Unidad de presión / Resolución)	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000
MPa	—	—	0.001	—	0.001	—	—	—
kPa	0.1	—	0.1	—	1	—	—	0.1
kgf/cm²	0.001	—	0.001	—	0.01	—	—	0.001
bar	0.001	—	0.001	—	0.01	—	—	0.001
psi	—	0.01	—	0.01	—	0.1	—	0.02
mmHg	—	0.4					—	0.8
inHg	—	0.02					—	0.03
mmH₂O	0.1	—					—	0.1

Rango de display		0°C a 50°C : Max. ±0.5% F.S., -10 a 0°C : Max. ±1% F.S.
Rigidez Dieléctrica		1000VCA 50/60Hz por 1 minuto
Resistencia de aislamiento		Min. 50M Ω(a 500VCC megger)
Vibración		Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 a 55Hz en cada una de las direcciones X, Y, Z por 2 horas
Ambiente	Temperatura Ambiente	-10 a 50°C, Almacenamiento: -20 a 60°C
	Temperatura de Almacenamiento	30 a 80%RH, Almacenamiento: 30 a 80%RH
Protección		IP40(Estándar IEC)
Material		Frente del cuerpo: PC, Espalada del cuerpo: PC, Puerto de presión: Latón niquelado
Cable		Cable conector(Ø4, 5-hilos, Longitud: 2m) (AWG24, Diámetro del núcleo: 0.08mm, Número de núcleos: 40, diámetro aislador: Ø1mm)
Certificación		CE
Peso		Aprox. 165g(Approx. 80g)

※1: (P) Representa los modelos con tipo de salida PNP.
R1/8:Modelo PT/8" (estándar), NTP/8: Modelo NTP1/8"(Opcional)
7/16-20UNF: Modelo 7/16"-20 UNF(Opcional)
※2: En el modo de salida de histéresis, la diferencia en detección es variable.
※3: Solo permite seleccionar una salida analógica.
※4: La resolución (1000/2000) de intérvalo de display min. se selecciona automáticamente dependiendo de la unida de presión.
※5: El peso en paréntesis no está incluido el peso de los envases.

※F.S. : Rango de presión especificado.
※Es posible que haya 1 dígito de error en la histéresis por un error de cálculo de la unidad de presión.
※La resistencia ambiental se encuentra en estado sin congelación o condensación.

■ Modo de operación de salida

※ **La Serie PSAN tiene 5 tipos de modo de operación de salida, por favor use un modo de operación de salida apropiado acorde con la detección.**

◎ **Modo de histéresis[HYS.ñ]**

Se puede ajustar cierto valor para el nivel de detección de presión(St1, St2) e histéresis(HYS1, HYS2).

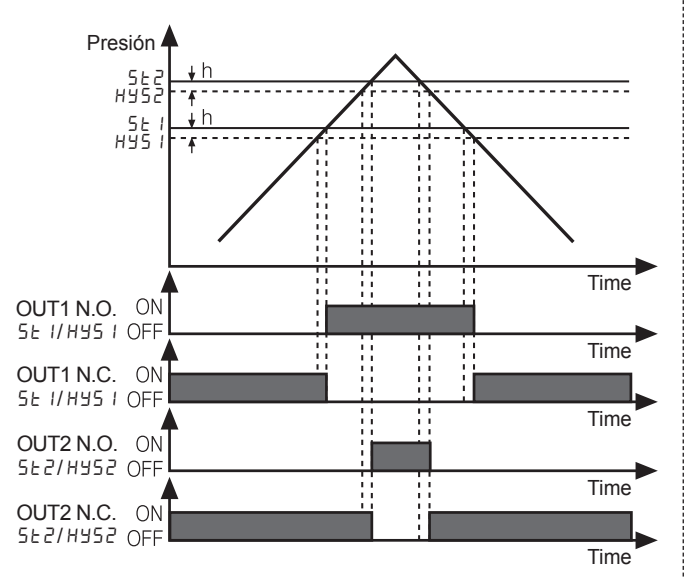

◎ **Modo de salida ventana comparativa[Win]**

①Se puede ajustar el rango para el límite del nivel de detección de presión alto(HI-1, HI-2), bajo(Lo-1, Lo-2) cuando se requiera detectar presión a cierto rango.
②La histéresis de detección se fija al rango min. de display.

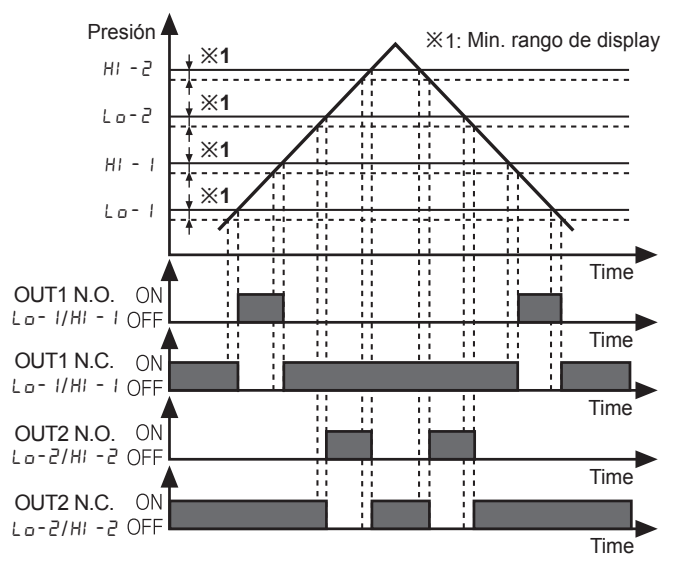

◎ **Modo de salida de ventana comparativa histéresis[HY-W]**

①Se pueden ajustar el modo histéresis(St1, HYS1) y el modo de salida de ventana comparativa, cuando ambos modos sean necesarios(LoW, HIGH).
②La histéresis de detección se fija al rango min. de display

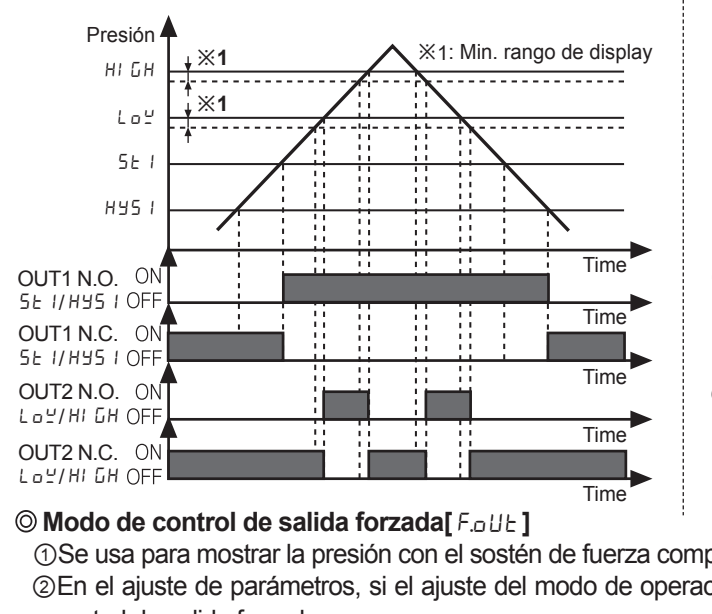

◎ **Modo de ajuste de sensibilidad automático[AUto]**

①Esta función es para ajustar automáticamente el nivel de detección de presión a la posición adecuada. Se ajusta aplicando presión de dos posiciones(St1, St2).
②La histéresis de detección se fija al rango min. de display.
③El nivel de detección de presión se muestra en el siguiente cálculo.

$$SEt = \frac{(St1 + St2)}{2}$$

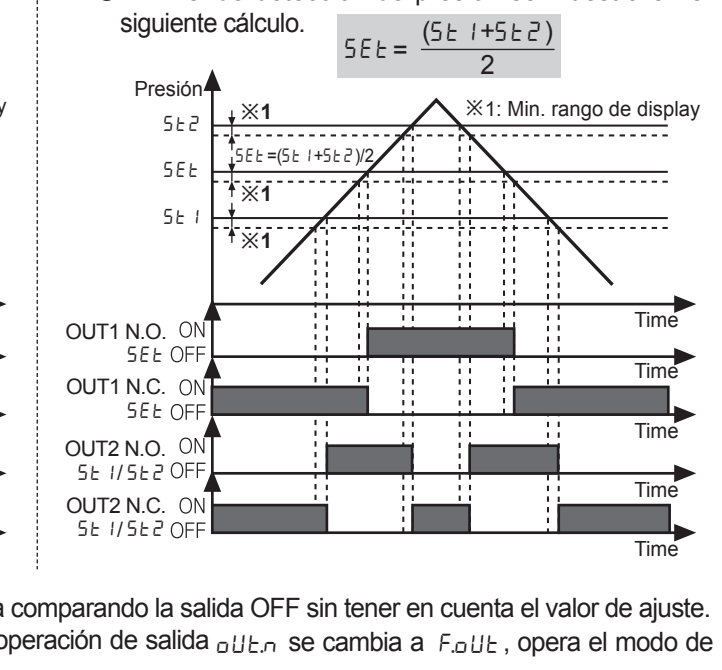

◎ **Modo de control de salida forzada[F.oUt]**

①Se usa para mostrar la presión con el sostén de fuerza comparando la salida OFF sin tener en cuenta el valor de ajuste.
②En el ajuste de parámetros, si el ajuste del modo de operación de salida oUt.n se cambia a F.oUt, opera el modo de control de salida forzada .
③OUT1, 2 puede ser ON/OFF manualmente al presionas las teclas ⊗, ⊛ mientras se aplica el modo de control de salida forzada.

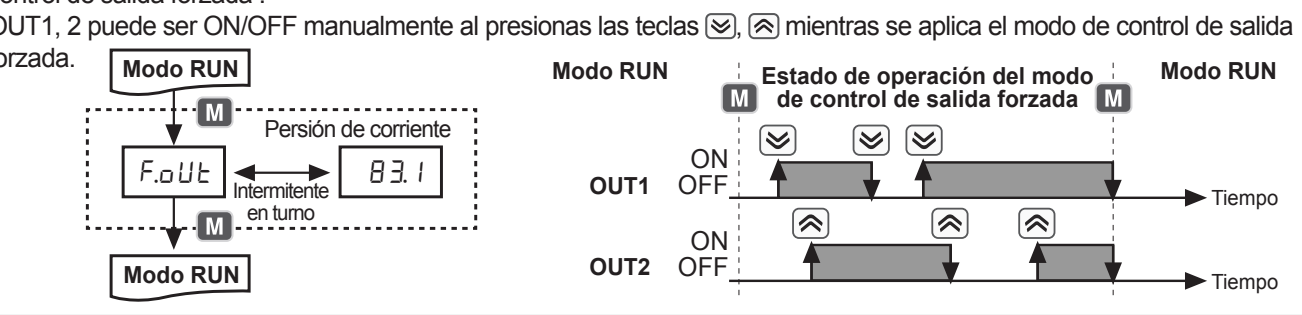

■ Diagrama y circuito de entrada / salida

◎ **Salida analógica(Salida de voltaje PSAN-□□□□V-□, Salida de corriente PSAN-□□□□A-□)**

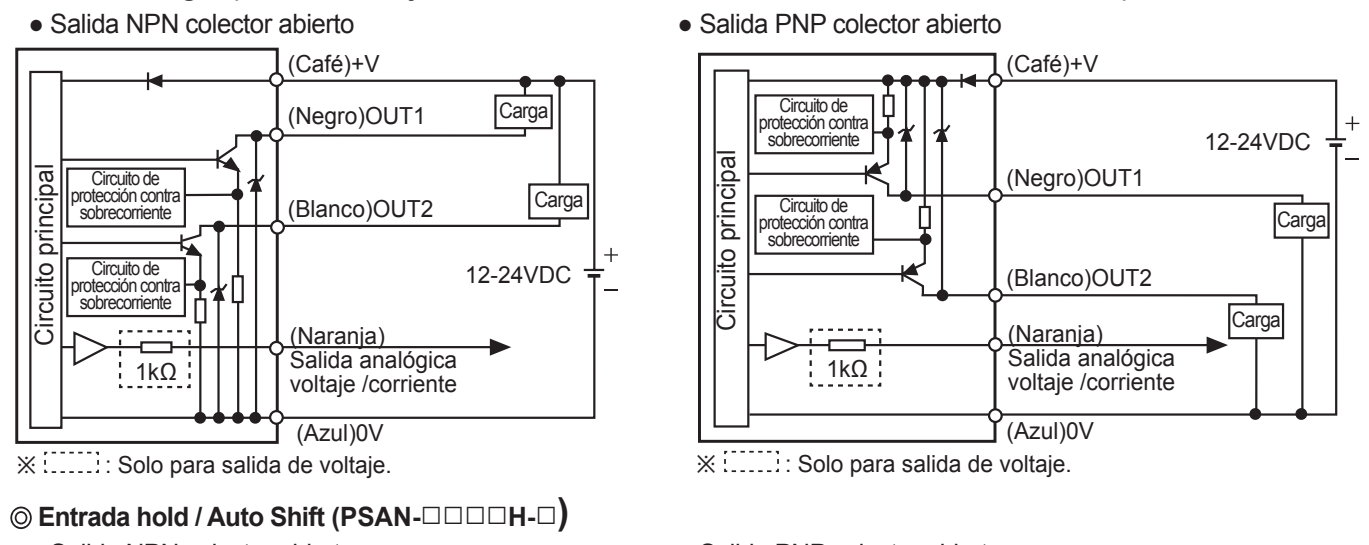

※ ⁝⁝⁝ : Solo para salida de voltaje. ※ ⁝⁝⁝ : Solo para salida de voltaje.

◎ **Entrada hold / Auto Shift (PSAN-□□□□H-□)**

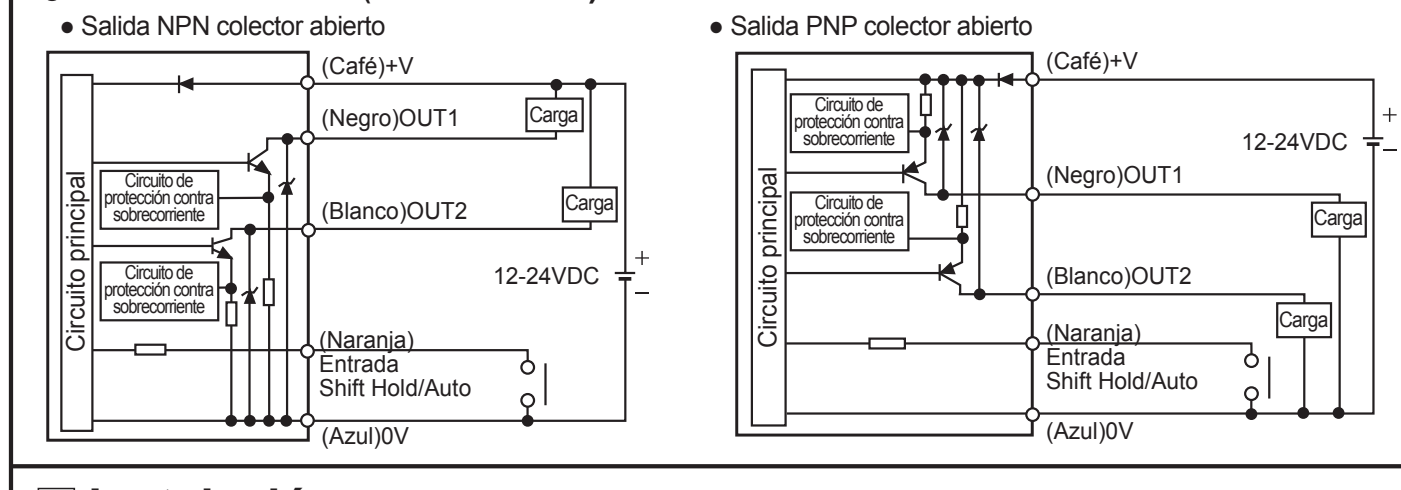

■ Instalación

1. Conexión de presión se divide de la especificación básica y opción.Por lo tanto, asegúrese de usar disponibles en el mercado de un solo toque de montaje. (Estándar: Rc 1/8 ", Opcional: NPT1 /8", R 1/8")
2. Por favor conecte usando una llave para tuercas (12mm) en el área metálica, de tal manera que no se sobrecargue el producto al usar un conector apropiado.
3. Se proveen dos soportes fijos diferentes para el modelo PSAN. Seleccione el apropiado considerando sus entornos de aplicación.
4. Al principio, por favor desatornille el tornillo de llave hexagonal y ensamble el soporte en esta unidad fijando la llave de perno hexagonal. En este caso, el torque de llave hexagonal deberá de ser max. 30kgf • cm. Esto puede provocar problemas mecánicos.

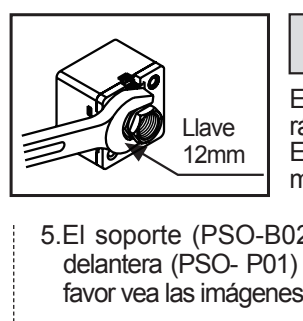

⚠ Precaución

El torque para apretar la conexión rápida deberá ser Max.100kgf·cm. Esto puede provocar problemas mecánicos.

5. El soporte (PSO-B02) y la cubierta de protección delantera (PSO- P01) son opcionales para venta. Por favor vea las imágenes de la instalación.

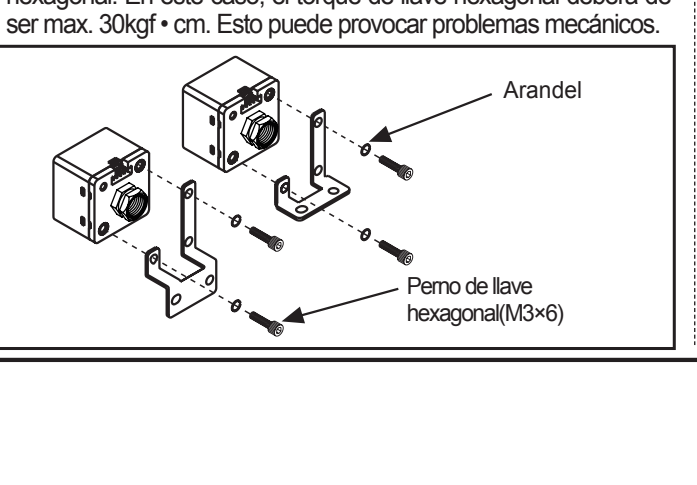

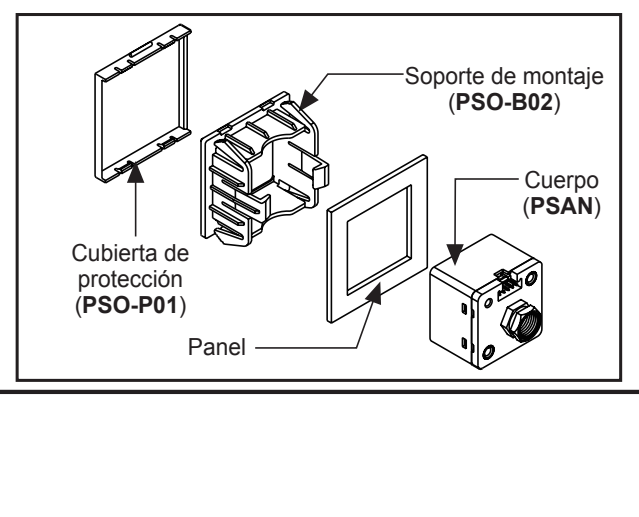

■ Ajuste

	Modo RUN		
Presione M por mas de 3seg.	Ajuste de parámetro	Ajuste unidad en display ▶ Ajuste de modo de operación de salida ▶ Ajuste de salida ▶ Ajuste tiempo de respuesta ▶ Ajuste escala salida analógica Hold/Ajuste entrada Auto Shift ▶ Ajuste bloqueo botones
Presione M	Selección del valor de preajuste	Ajuste nivel 1 de detección (out1) ▶ Ajuste nivel 1 de detección (out2)
	Ajuste de modo de control de salida forzada	El modo de control de salida forzada se aplica al presionar la tecla M después de seleccionar el modo de control de salida forzada en el parámetro de modo de operación de salida. Para información más detallada, lo puede ver en '● Modo de control de salida forzada' '■ Modo de operación de salida.'
Presione M por mas de 3seg.	Retención valor máximo	Revisión del valor pico hight ▶ Revisión del valor pico low ▶ Revisión de entrada Auto Shift (En caso del modelo con entrada Hold/Auto Shift)
Presione ⊗+⊛ por 1seg.	Ajuste punto cero	Ajuste del punto cero

■ Ajuste de parámetros

※ Si se ajusta el bloqueo de tecla (lock1 ó lock2), quite el bloqueo de tecla antes de los parámetros de ajuste.
※ Presione las teclas ⊗, ⊛ para cambiar los valores de ajuste.
※ Presione la tecla M para salvar el valor de ajuste en cada parámetro y moverse a los siguientes parámetros.
※ Al presionar la tecla M por 3 seg en la mitad del ajuste de parámetros, el valor de ajuste de corriente se salvará en EEPROM y [rUn] parpadeará dos veces, después regresará al modo RUN.

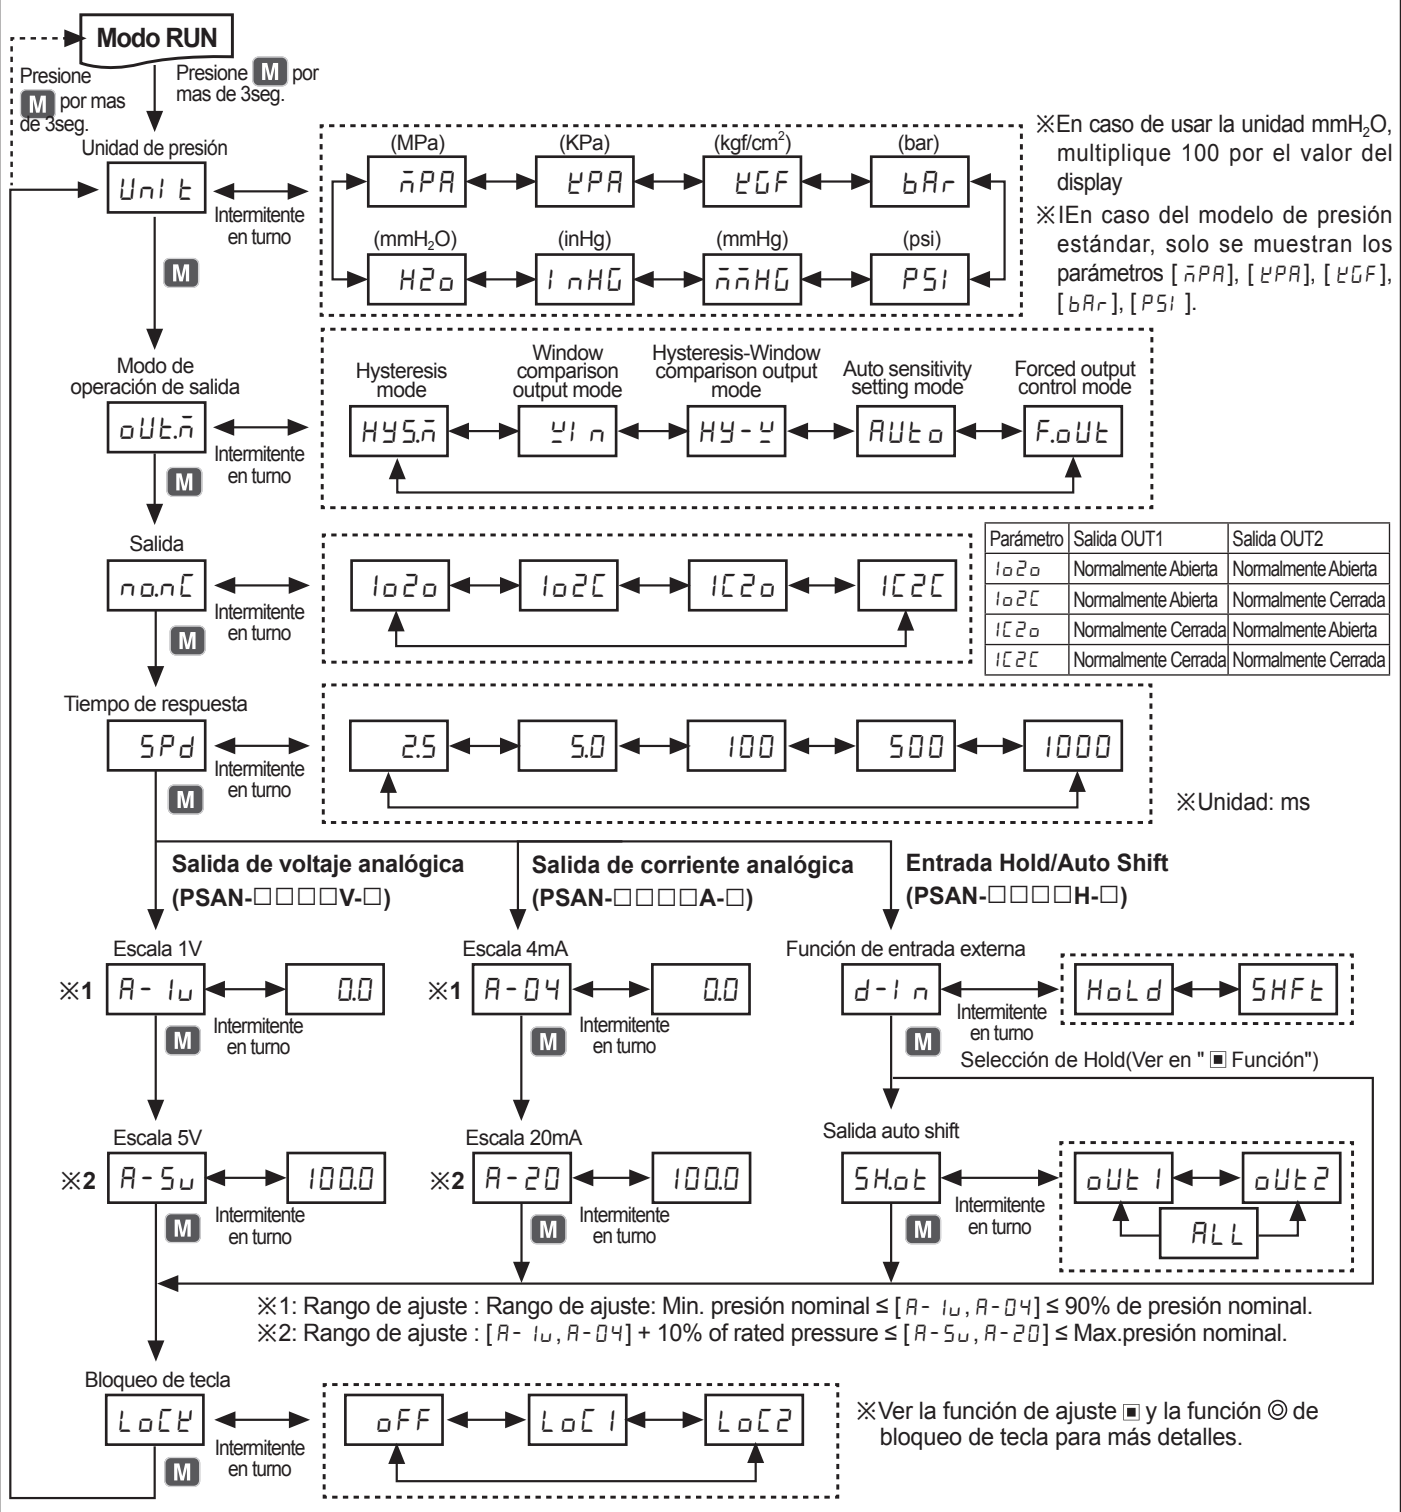

※En caso de usar la unidad mmH₂O, multiplique 100 por el valor del display
※IEn caso del modelo de presión estándar, solo se muestran los parámetros [ñPA], [kPA], [kGF], [bAr], [PSI].

※1: Rango de ajuste : Rango de ajuste: Min. presión nominal ≤ [A-1u, A-04] ≤ 90% de presión nominal.
※2: Rango de ajuste : [A-1u, A-04] + 10% of rated pressure ≤ [A-5u, A-20] ≤ Max.presión nominal.

※Ver la función de ajuste ■ y la función ◎ de bloqueo de tecla para más detalles.

※ No hay operación de una tecla adicional de 60 seg. al ajustar, el valor de ajuste de corriente no es válido y se guardará el valor de ajuste previo.

■ Ajuste de parámetros

※ [rUn] parpadeará dos veces al regresar al modo RUN.
※ Presione las teclas ⊗, ⊛ para cambiar los valores de ajuste.
※ Presione la tecla M para guardar el valor de ajuste en cada parámetro y moverse a los siguientes parámetros.

◎ **Modo de histéresis**

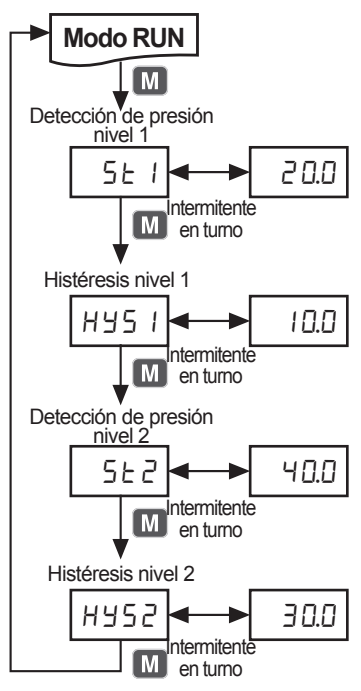

※Rango de ajuste : Min. presión del display < [St1] ≤ Max. presión del display
※Rango de ajuste : Min. presión del display ≤ [HYS1] < [St1]
※Rango de ajuste : Min. presión del display < [St2] ≤ Max. presión del display
※Rango de ajuste : Min. presión del display ≤ [HYS2] < [St2]

◎ **Modo de salida de ventana comparativa**

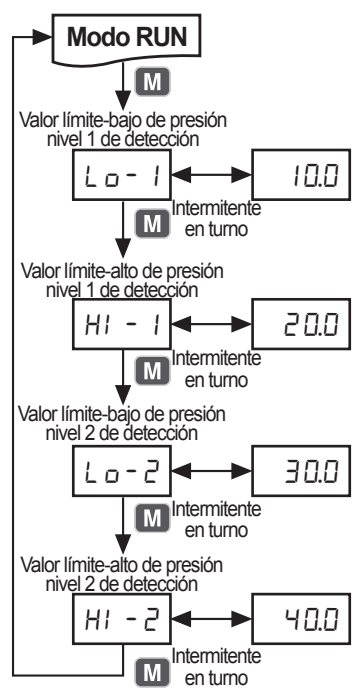

※Rango de ajuste : Min. presión del display ≤ [Lo-1] ≤ Max. presión del display - (3×Intervalo min. a mostrar)
※Rango de ajuste : [Lo-1] + (3×Intervalo min. a mostrar) ≤ [HI-1] ≤ Max. presión del display
※Rango de ajuste : Min. presión del display ≤ [Lo-2] ≤ Max. presión del display-(3×Intervalo min. a mostrar)
※Rango de ajuste : [Lo-2]+(3×Intervalo min. a mostrar) ≤ [HI-2] ≤ Max. presión del display

◎ **Modo de salida de ventana comparativa-histéresis**

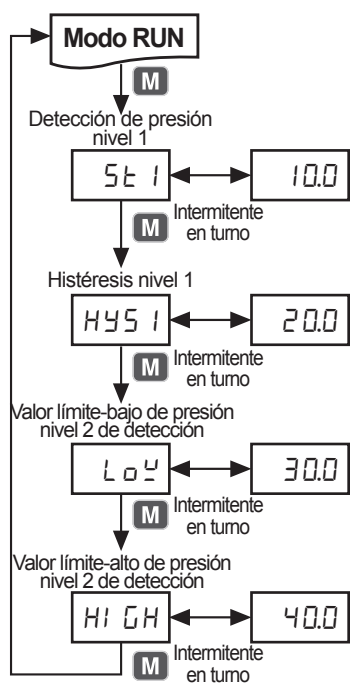

※Rango de ajuste : Min. presión del display < [St1] ≤ Max. presión del display
※Rango de ajuste : Min. display pressure ≤ [HYS1] < [St1]
※Rango de ajuste : Min. presión del display ≤ [LoW] ≤ Max. presión del display - (3×Intervalo min. a mostrar)
※Rango de ajuste : [LoW] + (3×Intervalo min. a mostrar) ≤ [HIGH] ≤ Max. presión del display

◎ **Ajuste de punto cero**

1. Por favor presione las teclas ⊗ + ⊛ por 1seg. al mismo tiempo estableciendo una presión en el estado de presión atmosférica.
2. Cuando esta completo el ajuste de punto cero, se mostrará 0.0 y regresará automáticamente al modo RUN.

※Si el ajuste del punto cero en ejecución en presión externa estando en el puerto de presión, parpadeará Err1 en 5 tiempos. Por favor ejecútela en la presión atmosférica después de remover la presión externa.
※Por favor ejecute el ajuste de punto cero regularmente.

◎ **Modo de ajuste de sensibilidad automático**

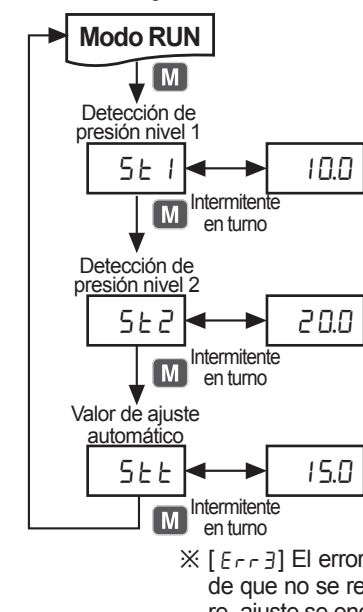

※Min. presión del display ≤ [St1] ≤ Max. presión del display - 1% de presión nominal
※[St1]+1% de presión nominal ≤ [St2] ≤ Max. presión del display
※[SEt] = ([St1]+[St2])/2
※Presione las teclas ⊗, ⊛ para un ajuste manual.
※ [Err3] El error parpadeará 3 tiempos en caso de que no se reunan las condiciones de ajuste, re_ajuste se encuentra en standby.

※Si no opera una tecla adicional dentro de 60 seg. al ajustar, regresa al modo RUN (Excepto para el modo de salida forzada). Se mantienen los valores previos.
※En caso de cambiar el modo de operación de salida, no se inicializarán valores pre establecidos. En lugar, los ajustes de la operación de salida previa se convertirán en valores pre establecidos.
※Cuando se cambie la unidad del display de presión, resolución y la función de entrada Hold/Auto Shift, los valores pre establecidos inicializarán como se muestra en la tabla de abajo.

<Preestablecidos de fábrica> (Unidad: kPa)

Modo de salida	Presión negativa 0.0 a -101.3	Presión estándar 0.0 a 100.0	Presión estándar 0 a 1,000	Presión compuesta -101.3 a 100.0
HYS.ñ	St1:-50.0 HYS1:0.0 St2:-50.0 HYS2:0.0	St1:50.0 HYS1:0.0 St2:50.0 HYS2:0.0	St1:500 HYS1:0 St2:500 HYS2:0	St1:50.0 HYS1:-50.0 St2:50.0 HYS2:-50.0
Win	Lo-1:0.0 HI-1:-50.0 Lo-2:0.0 HI-2:-50.0	Lo-1:0.0 HI-1:50.0 Lo-2:0.0 HI-2:50.0	Lo-1:0 HI-1:500 Lo-2:0 HI-2:500	Lo-1:-50.0 HI-1:50.0 Lo-2:-50.0 HI-2:50.0
HY-W	St1:-50.0 HYS1:0.0 LoW:0.0 HIGH:-50.0	St1:50.0 HYS1:0.0 LoW:0.0 HIGH:50.0	St1:500 HYS1:0 LoW:500 HIGH:0	St1:50.0 HYS1:-50.0 LoW:-50.0 HIGH:50.0
AUto	St1:0.0 St2:-50.0 SEt:-25.0	St1:0.0 St2:50.0 SEt:25.0	St1:0 St2:500 SEt:250	St1:-50.0 St2:50.0 SEt:0.0

※Cuando se use la función de salida forzada, la función Hold/Auto no se encuentra disponible para usar en el modo Hold/Auto shift.

◎ **Peak Hold / Revisión Auto Shift / Cambio**

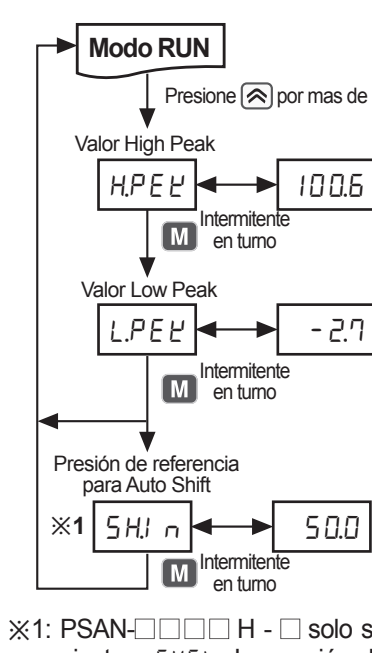

※1: PSAN-□□□□ H - □ solo se muestra cuando d-In se ajusta a SHFt. La presión de referencia de auto shift se puede ajustar dentro del rango de error del display.
(Low_Range ≤ SH.In ≤ High_Range)
• Low_Range
= Min. presión del display-Min. valor de ajuste pre establecido
• High_Range
= Max. presión del display-Max. valor de ajuste pre establecido
※Si presiona las teclas ⊗ + ⊛ por 1seg. en el caso de la referencia del valor de presión High peak / Low peak/ Auto shift, el ajuste del valor se borrará y regresará a la siguiente operación.
※ [rUn] parpadeará dos veces, y regresará al modo RUN.

■ Precauciones de uso

1. No inserte ningún objeto punzo-cortante dentro del puerto. Puede provocar problemas debido a daños en el sensor.
2. Asegúrese de que la unidad no este en contacto directo con líquidos.
3. Al aplicar alimentación le tomara 3 seg. funcionar.
4. Cuando use una fuente de alimentación conmutada deberá estar aterrizada.(F.G.).
5. Puede haber un malfuncionamiento debido a ruido si instala junto a las líneas de alimentación o de alto voltaje.
6. Al mover la unidad de un lugar frío a otro caliente, por favor, elimine la humedad en la cubierta y después usar.
7. No presione el botón de ajuste con objetos puntiagudos.
8. No aplique resistencia de 30N en exceso a los cables o al conector.
9. Al usar la unidad mmH2O, por favor multiplique el valor por 100.
10. Ambiente de Instalación:
① Deberá instalarse en interiores ② Altitud Max. 2,000m
③ Grado de contaminación 2 ④ Categoría de Instalación II

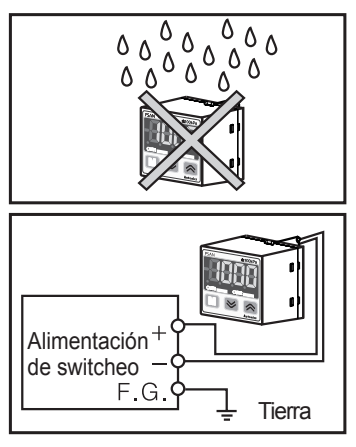

※Puede causar un mal funcionamiento si no se siguen las instrucciones anteriores.

■ Productos principales

■ Sensores de proximidad
■ Sensores de área
■ Sensores para puertas
■ Contadores
■ Encoders rotativos
■ Controladores de alimentación
■ Medidores para panel
■ Controladores de temperatura
■ Transductores de humedad/temperatura
■ Motores a pasos/drivers/controladores de movimiento
■ Marcador láser (CO_2 , Nd:YAG)
■ Sensores fotoeléctricos
■ Sensores de fibra óptica
■ Sensores de presión
■ Temporizadores
■ Unidades de display
■ Controladores de sensores
■ Pantallas HMI
■ Medidores de pulsos/tacómetros

Corporation **Autonics**
http://www.autonics.com
Tu apoyo total en automatización industrial
■ **MATRIZ :**
116, Ungbigongdan-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
■ **OFICINA DE VENTAS :**
#402-404, Bucheon Techno Park, 655, Pyeongcheon-ro, Wonmi-gu, Bucheon, Gyeonggi-do, Korea
TEL:82-32-610-2730 / FAX:82-32-329-0728
■ **E-mail :** sales@autonics.com
Para propuestas de mejora y desarrollo en los productos contáctenos en: product@autonics.com

EP-ES-77-0014C